

دراسة حالة صدأ حديدي التسليح في المنشآت الخرسانية لساحل عدن

فيصل شمسي أبو بكر بارحيم

قسم الهندسة المدنية - كلية الهندسة - جامعة عدن

ملخص

تعبر المنشآت الخرسانية المسلحة من أكثر المنشآت انتشاراً في سواحل عدن، ونظراً لعرض تلك المنشآت للعوامل الجوية المشبعة بالرطوبة والأملاح، فإن هذه الورقة تطرق إلى دراسة تأثير الرطوبة والحرارة على تلك المنشآت الخرسانية القريبة من البيئة البحرية، كما يشمل هذا البحث على دراسة لعدد من المنشآت السكنية المختلفة في التصميم والمساحات والارتفاعات والمتاخمة لسواحل عدن والتي بنيت في الفترة بين عامي 1959 - 1999م، وتشمل الدراسة على تقييم المنشآت التي تعاني من أشكال مختلفة من العيوب في الخرسانة المسلحة والتركيز على دراستها لتشخيص الحالة تمهدأ للحكم على سلامتها و اختيار الحل الأمثل لصيانتها.

كلمات مفتاحية: الصدأ، الرطوبة، الحرارة، المنشآت الخرسانية.

المقدمة

تحتفل العيارات في محافظة عدن بالذات في المناطق القريبة من السواحل من حيث التركيب الإشائي المستخدم والمادة المستخدمة في أعمال البناء ونطء البناء، إلا أن استخدام الخرسانة المسلحة أكثر انتشاراً ونظراً لعرض تلك المادة للوسط الجوي السين من حيث نسبة الرطوبة ومحتوى الكلوريدات الموجودة في البيئة البحرية الصحيفة مما يشكل وسطاً مهيناً لحدوث التآكل والصدأ لها، فإذا لم تتوفر الحماية الكافية لتلك المادة فإنه سوف يؤدي بدوره إلى تصدع المنشآت الخرسانية المسلحة والذي أصبح من المشاكل الخطيرة التي لا بد من معالجتها وإلا سيزداد التصدع وتسوء حالة المنشآت أكثر مما قد يؤدي في النهاية إلى انهياره قبل العمر الاستثماري والافتراضي للمنشأة (3)، لذا فلابد من توفر الدراسات والإحصائيات والبيانات الكافية للمناخ والبيئة البحرية وتحليلها بشكل دقيق لمعرفة مدى تأثيرها على مواد البناء وبالذات على الخرسانة المسلحة والمنشآت الخرسانية، وهذا البحث يتطرق إلى دراسة الرطوبة والحرارة وتاثيراتها على المنشآت الخرسانية القريبة من البيئة البحرية لعدد من المنشآت السكنية المختلفة في التصميم والمساحات والارتفاعات بمناطق قريبة من سواحل عدن التي بنيت في فترات زمنية متباينة، وتشمل الدراسة على تقييم هذه المنشآت التي تعاني من أشكال مختلفة من العيوب وتصدع الخرسانة المسلحة والتركيز على دراستها لتشخيص الحالة تمهدأ للحكم على سلامتها و اختيار الحل الأمثل لصيانتها.

الرطوبة النسبية

تعتبر المعدلات السنوية للرطوبة النسبية عالية في سواحل عدن وتنراوح بين 67% - 76% وأدنى رطوبة 95% في شكل (2) وفي السواحل الغربية لخليج عدن ترتفع في الصيف وتنخفض في الشتاء وكذلك في السواحل الشرقية لبحر العرب وجزيرة سقطرى.

الأمطار

تنراوح الأمطار بين 30م - 50م على السواحل بشكل عام (1). أما في ساحل عدن فتهاطل الأمطار في الشتاء وتنقاول الأمطار من سنة لأخرى بشكل ملحوظ شكل (3).

دراسة مقارنة

عند المقارنة بين درجات الحرارة للأعوام (1948 - 1984) - (1996 - 1999) شكل (1) نجد هناك انخفاض بسيط في درجات الحرارة. وعند المقارنة بين الرطوبة النسبية للأعوام (1971 - 1984) - (1996 - 1999) شكل (5) والأعوام (1996 - 1999) شكل (2) نجد أنه لا يوجد هناك أي فرق جوهري يذكر وهذا يدل أن الرطوبة النسبية على مدى 30 عاماً لم تتغير إطلاقاً. وإذا فرقنا درجات الحرارة والرطوبة النسبية المرتفعة للأعوام المذكورة في الأشكال (1 - 2 و 4 - 5) نجد بأن الرطوبة النسبية هي ما بين 90% - 93% في فصل الصيف المعتمد من الشهر الخامس (مايو) إلى الشهر التاسع (سبتمبر) وهذا يعني بأن خمسة أشهر في السنة في حالة رطوبة مرتفعة. وفي شكل (2) و (5) لوحظ بأن الرطوبة المنخفضة للأشهر (5 - 9) تكون نسبة الرطوبة لهذه الفترة منخفضة ما بين 25% - 30% وهذا يدل أنه توجد تنقاولات نسبة الرطوبة المنخفضة والمرتفعة، وكذلك بتغيير درجات الحرارة المنخفضة والمرتفعة لنفس الفترة الزمنية مما يجعل تأثير الرطوبة على المنشآت جوهرياً ويؤدي إلى زيادة تكاثف الرطوبة (قطرات الماء) على الأسطح بشكل عام وعلى الخرسانة بشكل خاص شكل (6).

تأثير المنشآت بالبيئة البحرية :

يظهر التأثير / التصدع على عناصر الخرسانة المسلحة بتأثير الأملال، الأحماس والدهون التي تفكك الخرسانة المسلحة بوجود الهواء الطلق، ويلعب الماء دوراً هاماً في عملية التآكل / التصدع ويتعلق تأثير الماء بمحنتي الأملال أو الغازات المنحللة وقيمة (pH) غير أن تآكل المعادن أسرع من تآكل الخرسانة المسلحة. تشير الأبحاث بأن مياه البحار تحتوي على أملال بنسبة متفاوتة من 0.7% في بحر الباطق (نتيجة لذوبان الجليد) إلى 5.3% في البحر الميت. وتقريراً 90% من هذه الأملال هي كلوريد طبيعي و 80% من مجموع باقي الأملال هي أملال كلوريد الصوديوم (5) عموماً مياه البحار تحوي حوالي (3.4% - 3.5%) أملالاً، ومياه خليج عدن تحوي 3.65% أملال بدرجة حرارة 25 درجة مئوية (6)، أي بزيادة 10% عن باقي البحار.

دراسة الرطوبة والحرارة :

الرطوبة
تسمية عامة تطلق على كمية بخار الماء الموجود في الجو، وناتجة عن تأثير نسبة بخار الماء الموجود في الهواء، والهباء الجوي عبارة عن خليط من بخار الماء والهباء الجاف بنساب مختلف. والرطوبة النسبية هي نسبة كمية بخار الماء الموجود في الهواء إلى تلك الكمية في حالة التشبع للبخار عند نفس درجة الحرارة. إن المعدل الأمثل لرطوبة الهواء النسبية هو ما بين 50% - 70% للمنشآت (4) وهناك تسميات أخرى مثل الرطوبة النوعية والرطوبة المطلقة.

تكثف الرطوبة

يتكون بخار الماء الموجود في الهواء الجوي على الأسطح عندما يواجه درجة حرارة أقل من درجة حرارة الهواء الجوي، مما يؤدي إلى انخفاض حرارة الجو إلى درجة حرارة الندى (Dew Point Temperature) وبعبارة سهلة تكثف الرطوبة : هي الرطوبة الحاكمة بفعل التكاثف من الهباء الرطب الذي يعتمد على زيادة الفرق بين حرارة الهواء وبرودة الأسطح. و特يز تكاثف الرطوبة هي ظاهرة غير مستقرة، ويحدث دائماً بسبب الحرارة المنخفضة، ومعالجة التكاثف يعتمد على زيادة الحرارة على الأسطح الأكثر برودة وفي نفس الوقت يجب أن تكون تهوية الأسطح جيدة لكي لا ترتفع الرطوبة النسبية للهواء ،

الرطوبة الشعرية

الرطوبة المرتفعة بالخصوصية الشعرية ناتجة من البيئة العائمة المحاطة بأساس المبني على سبيل المثال أو ارتفاع منسوب الماء أو قرب أساس المبني منه. أهم صفة تميز الرطوبة المرتفعة بالخصوصية الشعرية هي كونها غير متغيرة، فكمية الماء داخل جدار ما تكون ثابتة بغض النظر عن أي فصل من فصول السنة أو أي وقت من أوقات اليوم. إن كمية الماء إلى حد (3% - 5%) من وزن الجدار تكون كمية مقبولة (4).

الحرارة والرطوبة في عدن :

تشكل اليمن جزءاً من شبه الجزيرة العربية ممتدة على طول ساحلها الجنوبي المطل على خليج عدن وبحر العرب ويمتد ساحلها من البحر الأحمر مروراً بمضيق باب المندب غرباً وحتى حدود سلطنة عمان شرقاً، وهي تقع ضمن المنطقة المدارية الشمالية بين خطى عرض 13° - 19°.

الحرارة :

تتميز المناطق الساحلية بمناخ حار إذ يتراوح معدل درجة الحرارة 28.2 درجة في عدن شكل (1). وأعلى درجات الحرارة تم تسجيلها كانت 43.3 درجة في شهر يونيو 1980م، وأدنى درجة 25.5 شكل (1).

7- عند انتشار الصدأ تزداد التشققات في كل الاتجاهات وتبدأ طبقة الغطاء الواقي بالاهيار ويظهر صدأ الحديد للعيان شكل (8). وفي شكل (9) بوضوح مراحل عملية صدأ حديد التسليح(9).

دراسة حالة :

أجريت الدراسة على حوالي خمسين منشأة سكنية في مناطق عدة قريبة لسواحل دمنهور وهي مدينة المنصورة، الملاعة وخور مكسر. وتم اختيار المساكن المدرسة كعرض حالة لدراسةها وتقييم التصدع فيها وأتيحت الخطوات التالية :

- 1 النزول العيداني إلى كل منطقة وملاحظة العيوب المرئية / الفيزيائية.
- 2 الاستذان (برسائل موجهة إلى عقال الحرارات) والدخول إلى تلك المساكن والتعرف على التصدعات في المنشأة عن قرب والت نقاط بعض الصور الفتوغرافية.
- 3 إعادة رسم مخطط المسكن إذا لزم الأمر بذلك.
- 4 وقد قام بالدراسة الإحصائية 3 طلاب من المستوى الخامس بممشروع التخرج دفعة (1999م).

وصف عام للمنشآت ونوعية الإنشاء :

مدينة المنصورة

بدأ التفكير في بناء مدينة بقرب مدينة الشیخ عثمان ومنطقة القاهرة في عام 1960م وتم تقسيم المدينة إلى بلوکات وفقاً لما هو معروف في تخطيط المدن، أما بالنسبة للمباني فصنفت بنظام(A) فلل ونظام(B) دورين - ثلاثة أدوار ونظام(C) دور واحد، ومركز المدينة توجد به عمارت من عدة شقق وتبعد مدينة المنصورة من ساحل المملاحة (سابقاً) والوحدة السكنية وهي ريفي حالياً بحوالي نصف كيلومتر شرقاً وجنوباً كالتكس (سابقاً) وبناء الحاويات حالياً وبساحل مدينة الشعب بحوالي (1 - 4) كيلومتر. تمت دراسة ومعاييره حوالي 20 مسكنًا مختلفًا بتصميمه وإرتفاعاته ومساحاته، ولوحظ بان المنشآت بنظام (B) و (C) عبارة عن جدران حاملة من البلاوكات الخرسانية / الأحجار وعند نهاية كل دور / طابق يتم ربطه بكمرا (Ring Beam) من الخرسانة المسلحة ويعده يتم تركيب قوالب خشبية ثم يمد حديد التسليح فيها، وتنصب السقوف الخرسانية، وفي نظام (A) يتبع نظام الخرسانة الهيكلي (أعمدة + كمرات + سقوف).

مدينة الملاعة

تركزت الدراسة على شارع مدرم (الشارع الرئيسي) حيث شملت 10 مساكن، يعتبر شارع مدرم الحي السكني الذي يميز مدينة الملاعة حيث يبعد شمالاً عن شاطئ البحر بحوالي 500 - 700 متراً تقريباً ونوعية المباني (سكنى تجاري) أي الدور الأرضي عبارة عن محلات تجارية وباقى الأدوار (5 - 8 أدوار) شقق سكنية. وقد تم بناء هذا الشارع في

تشققات الخرسانة نتيجة صدأ حديد التسليح: (Electro Chemical Corrosion) صدأ حديد التسليح ناتج عن حدوث كيميائي كهربائي و يحدث عند الرابط بين حديد التسليح والخرسانة ويتمثل ذلك في الحالات التالية :

1- عند وجود مساحة أنودية وكاتودية (Anodes and Cathodes area) في غالباً ما يكون الحديد أنود والعناصر الأخرى كاتنود وتركيز الأوكسجين في المساحة الأخرى ونتيجة الإجهاد الموضعى الداخلى في وضعية الحديد يحدث الصدأ.

2- وجود الأوكسجين في الهواء.
3- وجود الرطوبة / بخار الماء.
4- وجود الوسط الناقل للتيار الكهربائي من الأنود إلى الكاتنود وغالباً ما يكون الماء أو الأملاح المذابة.

مراحل تشقق الخرسانة المسلحة :

صدأ حديد التسليح هي عملية مصاحبة للزمن فكلما كان زمن التعرض لفتره أطول يكون حجم التشقق كبيراً مما يؤدي إلى انتشار الصدأ بشكل أوسع (7 و 8) ومراحل تشقق الخرسانة المسلحة هي كالتالي :

1- عند تصلب الخرسانة تكون طبقة الغطاء الواقي ذات شحنة سالبة تحيط حديد التسليح ناتجة عن القاعدة في الخرسانة وقيمة (pH) تكون ما بين 12.5 -

13.5 .
2- عندما تكون قاعدة الخرسانة أقل من ($pH = 10$) يؤدي ذلك إلى فقدان الطبقة الواقيه للخرسانة ويكون حديد التسليح عرضة للصدأ، والسبب في هبوط قاعدة الخرسانة هو وجود أحماض متاخرة، وكربونات تؤدي إلى الأكسدة أو وجود الكلوريدات على سطح الخرسانة ذات المصاصية العالية.

3- التبادل الكربوني (Carbonate Exchange) جيد في الخرسانة الممتازة لأنه بطيء، وعندما تكون الخرسانة ضعيفة يؤدي ذلك إلى زيادة تفاذتها، وتكون عرضة للرطوبة ($> 75\%$) تتصاعد نسبة التبادل الكربوني.

4- تأثير الكلوريد بصدأ حديد التسليح منذ البداية وبالذات عندما تكون الخلطة الخرسانية طرية وتكون نسبة الكلوريدات أكثر من (0.3%) من وزن الإسمنت.

5- يبدأ صدأ حديد التسليح بوجود الأوكسجين والرطوبة، حيث تدخل في مسامات الخرسانة ذات التفاذية العالية وتحدث عملية الأكسدة، ويبدا الصدأ في جسم الخرسانة، مما يؤدي إلى حدوث التشقق في الأسطح الخرسانية بشكل موازي شكل (7).

6- استمرار الصدأ يؤدي إلى تزايد التشققات في الخرسانة المسلحة وبالذات في طبقة الغطاء الواقي بفعل تزايد حجم الحديد المؤكسد الناتج من الصدأ والذي يكون أكبر حجماً من الحديد الطبيعي.

- 3 العيوب والتصدعات الناتجة عن عدم وضع حديد التسليح في مكانه أو عدم كفاية الغطاء الخرساني، وهي ظاهرة منتشرة في معظم المنشآت الخرسانية، وتكون سبباً لصدأ حديد التسليح وتساقط الغطاء الخرساني الواقي وهذا ناتج عن :
 - أ - عدم الدقة في تركيب حديد التسليح في مكانه المحدد.
 - ب - عدم رفع حديد التسليح عن القالب بمساحة كافية بموجب ما تحدده الموصفات الهندسية.
 - ج - عدم ثبيت الحديد جيداً (حركة العمال تؤدي إلى خروجه).
 - د - عدم استخدام غطاء (Spacer) وفي معظم الأحيان تستخدم كسر الأحجار أو قطع من البلاط.
- 4 عيوب ناتجة عن الانفصال الحبيبي (Segregation) وخاصة في أماكن الصب الضيقة نتيجة عدم استخدام الأساليب الصحيحة في النقل والصب والرج.

التحليل الهندسي

- نلاحظ بأن معظم المنشآت التي أجريت عليها الدراسة تعاني من تصدع في العناصر الخرسانية المسلحة والتي تتمثل بالآتي :
- 1 انهيار الغطاء الخرساني وبالذات للحمامات / المطابخ بشكل عام كما هو موضح في صورة (1 و 2) بسبب يعود إلى ضعف الخرسانة المسلحة وقلة كثافتها وارتفاع نفاديتها بالإضافة إلى العوامل الأخرى الكهروكيميائية والتي تؤدي إلى صدأ حديد التسليح وتساقط الغطاء الخرساني الواقي.
 - 2 لوحظ في بعض الغرف المبنية فوق السطوح ذات الأسقف الخرسانية المسلحة سقوط وانهيار الغطاء الخرساني وذلك نتيجة لعدم ضبط زوايا تصريف الماء عبر المواسير وارتفاع الأسطح صورة (3) مما يؤدي إلى تجمع الماء في الأسطح والتقلل إلى جسم الخرسانة (ضعف الخرسانة) وتاثير العوامل الجوية : الرطوبة والحرارة يؤدي إلى صدأ حديد التسليح صورة (4).
 - 3 وضع حديد التسليح للబلكونات والبروز الجانبي بنفس وضعية حديد البلاطات وهذا خطأ شائع لوحظ حتى في المباني التي بنيت حديثاً وبالذات في مدينة المنصورة وخورمكسر، والمعروف وضع حديد التسليح في الأعلى لقطع البلكونة صورة (5).
 - 4 التشقق والشروخ : بشكل عام لوحظ تشقق الانكماش في معظم الأسطح الخرسانية المسلحة وغير المسلحة في كل المنشآت التي تمت دراستها. لوحظ أيضاً وجود تسقفات عمودية في الأعمدة كما هو موضح في صورة (6). وتسقفات أفقيّة في الكرات كما هو موضح في صورة (7).
 - 5 تسرب مياه المجاري : صورة (8)، يوجد تسريب لمياه المجاري من المواسير وإلى الأرضية وذلك لقدم تلك المواسير وافتقارها للصيانتة الدورية، توغل مياه المواسير إلى التربة يؤدي إلى تشبع التربة المحاطة بأساسات المبني لفتره زمنية كافية يؤدي بدوره إلى هبوط المبني.

أوائل المستويات واستخدم في الأساسات الركائز الخرسانية المسلحة (الخوازيق) (Pile Foundations) لأول مرة ونظام الإنشاء عبارة عن خرسانة هيكلية.

منطقة الكباش

تعتبر هذه المنطقة جزء من مديرية الملاع وهي تبعد عن شاطئ البحر بحوالي 40-50 متراً غرباً وهي قريبة للمناء ملاعة (وسميت بالكباش لأنها كانت مرتفعاً تنزل به الكباش قدماً وبعض البضائع) حيث بنيت في أوائل القرن العشرين وجدت عدة مرات وأخرها كان في منتصف الخمسينيات (2) ونظام الإنشاء عبارة عن بعض العمارات السكنية شبه هيكلية (جدران حاملة + أعمدة + مكرمات + سقوف) وبعض المباني عبارة عن مستودعات كبيرة وبارتفاعات 4-6 أمتار ونظام الإنشاء جدران حاملة + أعمدة + مكرمات + سقوف، والدراسة شملت على 5 مبانٍ سكنية.

مدينة خورمكسر

عبارة عن شبه جزيرة محاطة بالبحر من الشرق والغرب حيث يبعد شاطئ البحر عن المباني السكنية بحوالي 50-200 متراً غرباً ومن 20-500 متراً شرقاً وبها مبانٍ تعود إلى بداية الخمسينيات وسلسلة البناء مستمرة إلى يومنا هذا ونوعية المباني عبارة عن قلل وبعض العمارات والأحياء السكنية نظام شقق. ونظام الإنشاء مختلف يختلف عليه الطابع الهيكلي والطابع شبه الهيكلي.

شملت الدراسة في مدينة خورمكسر على العمارة المثلثة (المدينة البيضاء) حيث تتكون هذه العمارة من خمسة أدوار وهي عبارة عن ثلاثة أجنحة في كل جناح 40 شقة وبكل دور من الأجنحة 8 شقق. والعدد الإجمالي للشقق 120 شقة، ومساحة الشقة لا تزيد عن 50 متراً مربعاً. ونظام الإنشاء عبارة عن هيكل خرسانة مسلحة وتمت دراسة 10 حالات من الشقق.

وشملت الدراسة أيضاً حي هواري يومدين (المدينة البيضاء) والتي هي عبارة عن شقق بأربعة أدوار ونظام البناء هيكل خرسانة مسلحة، تمت دراسة 5 حالات.


الملحوظات الفنية والعيوب

لتقييم أي نوع من المنشآت لأداء من التعرف على الأحمال الإنشائية والتركيب الإنشائي ونوع استخدام المواد في تلك المنشآت للتعرف عن قرب على نوع العيوب والمشاكل التي تعاني منها. وفي هذه الدراسة توجز التصدعات والعيوب على النحو التالي :

-1 السقوف الخرسانية : استخدام القوالب الخشبية يؤدي في بعض الأماكن إلى هبوط القالب وبالتالي إلى هبوط الخرسانة الطيرية، لعدم كفاية التدعيم وأيضاً لغياب الإشراف الهندسي السليم.

-2 عادة يتم خلط الخرسانة بالموقع بدون وجود رقاية هندسية فعالة على ضبط الجودة، مما يؤدي إلى شروخ الانكمash ونقص كثافة الخرسانة وزيادة نسبة الماء.

صورة 1: انهيار الخطاء الخرساني للمطبخ

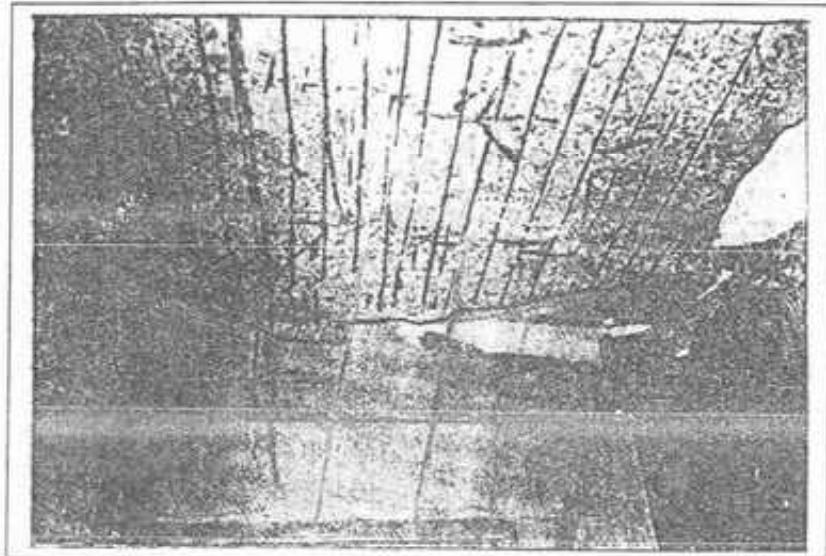


- 6- من خلال الدراسة لوحظ بأنه كلما بعثنا عن السواحل بحوالي (5 - 6) كيلومترات كلما يكون هناك تأثير للرطوبة والحرارة على العناصر الخرسانية لهذه المنشآت وتساهم في ذلك الرياح الشمالية الشرقية التي تهب على خليج عدن في منتصف أكتوبر وتستمر إلى أبريل من كل عام بالإضافة إلى الرياح الجنوبية الغربية والتي تبدأ في شهر مايو - أغسطس من كل عام (1). (ولكن إذا كان هناك خطأ في المواد/التنفيذ/التصميم فتنقل الماء إلى العناصر الخرسانية محتملا).
- 7- لم تعمل للمنشآت التي تم دراستها أية صيانة تذكر وبالذات بعد عام 1973م عدا طلاء الواجهات الأمامية وللشارع الرئيسي (المعلم)، إلا إذا كان هناك خطر يستدعي عمل الصيانة لهذه المنشآت من قبل المنتفعين. والمشكلة تكمن في قرار التأسيس الصادر في 1973م.
- 8- عدم استخدام مواد عازلة للرطوبة/ومواد تقلل مسامية الخرسانة في الأماكن التي تكون فيها الرطوبة محتلة.
- 9- لوحظ في معظم تصاميم الشقق افتقارها للتقوية والضوء، فتجد الأبنية الناتجة من الطبيخ والت نفس وكذا رطوبة الماء في المطابخ والحمامات لا يسمح لها بالخروج من المسكن لأن نظام التهوية يكاد يكون معدوما، وتعتبر هذه إحدى العوامل المساعدة لصدأ الحديد.



النتائج :

- من خلال الدراسة والتحليل لبعض المنشآت القريبة من البيئة البحرية وتأثير هذه البيئة على تلك المنشآت نوجز النتائج التالية :
- 1- تعرض الخرسانة لن دورات النيل والجفاف من جراء تأثير المناخ وكذلك تأثير البيئة البحرية يؤدي إلى ظهور شروخ الانكماس وعدم صيانتها في حينها يؤدي إلى صدأ حديد التسليح.
 - 2- عدم ضبط جودة الخرسانة وبالذات في السقوف (زيادة كمية الماء) يؤدي إلى تشدقها وتقطلل الرطوبة والأملام في جسم الخرسانة مما يؤدي إلى صدأ التسليح.
 - 3- عدم استخدام المواد العازلة للرطوبة والمواد التي تقلل مسامية الخرسانة في الأماكن التي تكون الرطوبة والماء فيها باستمرار (الحمامات والمطابخ).
 - 4- افتقار المباني إلى الصيانة الدورية سبب رئيسي في تصدع المنشآت.
 - 5- ضعف الإشراف الفعلى من قبل المهندسين في كل عمليات التنفيذ للخرسانة ابتداء بالتخصيب، فحص وضعية حديد التسليح، التأكد من مساحة الخطاء الخرساني وزرفعه، ضبط الجودة لمواد الخرسانة والخرسانة الطيرية، صب الخرسانة ورجها ... والخ.


صورة 2: انهيار لقطاع الخرساني للحمام

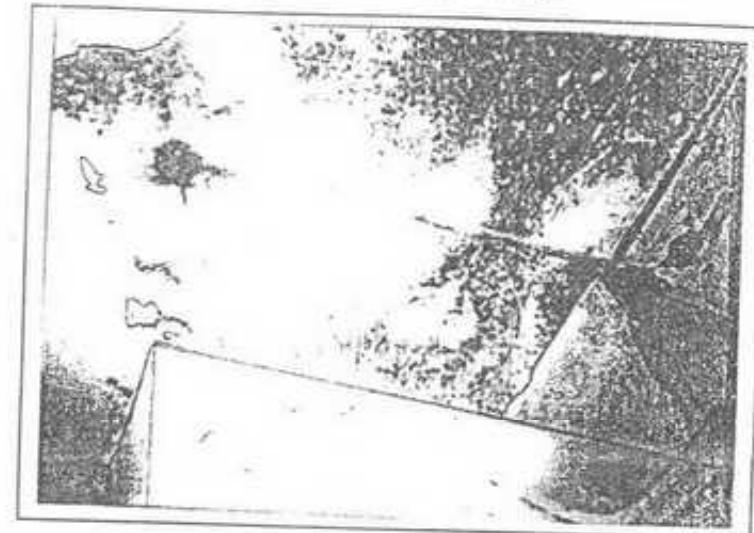




صورة 3: ارتفاع سطح الخرسانة في السقوف

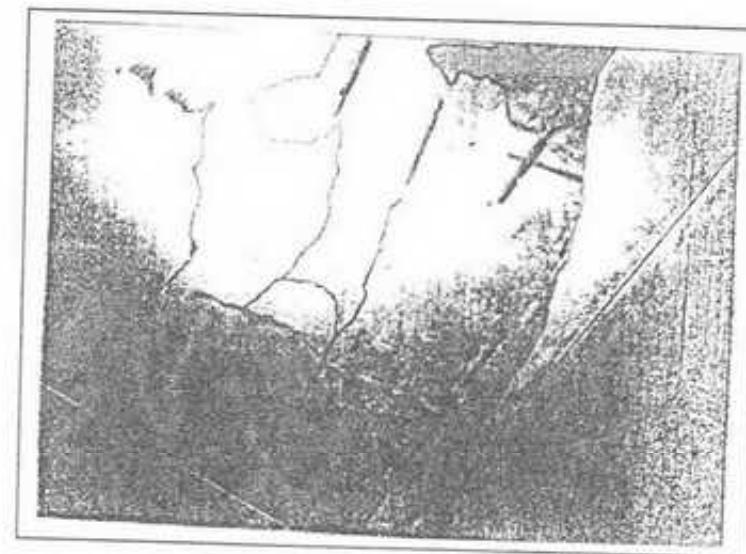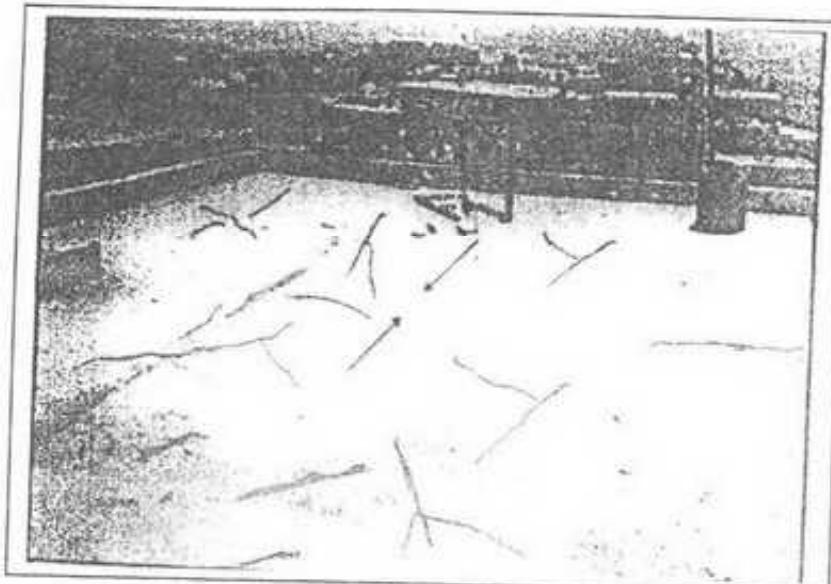



صورة 5: انهيار الغطاء الخرساني ناتج عن خطأ في التسليح

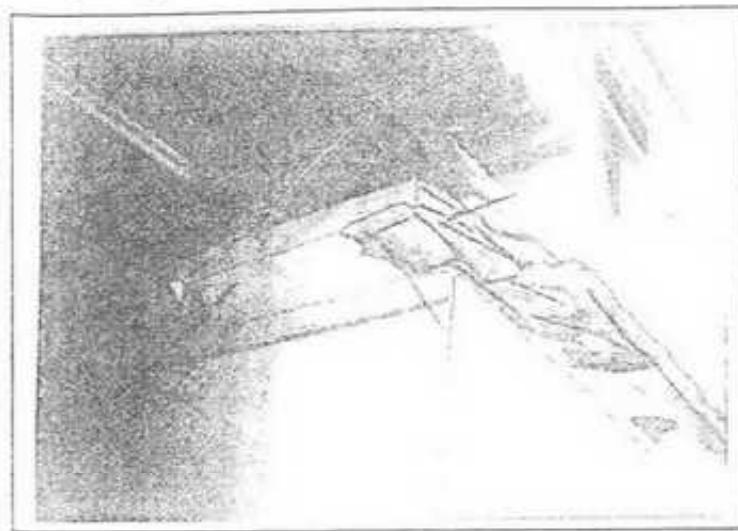


صورة 4: انهيار الغطاء الخرساني في السقوف

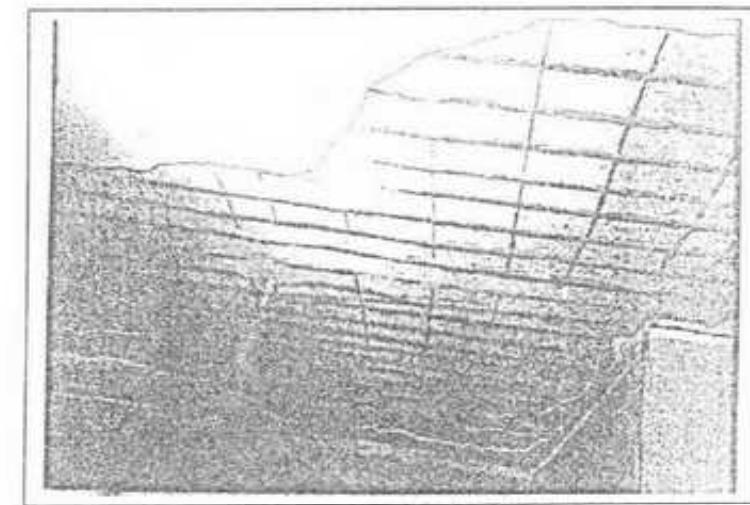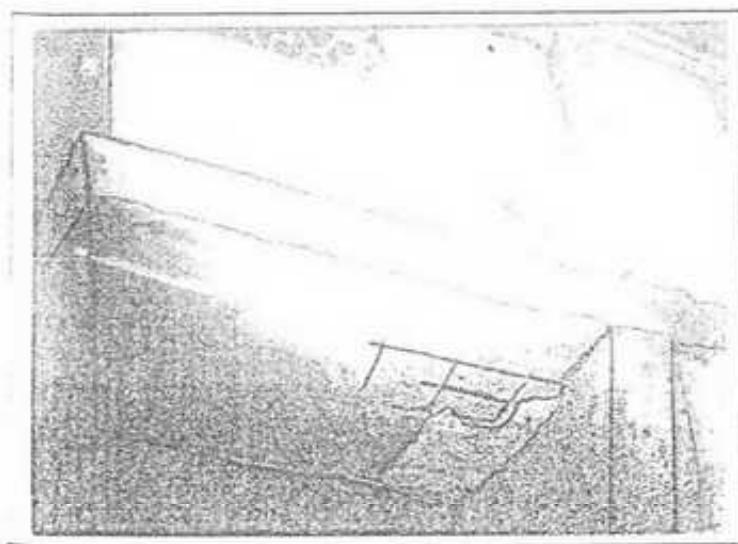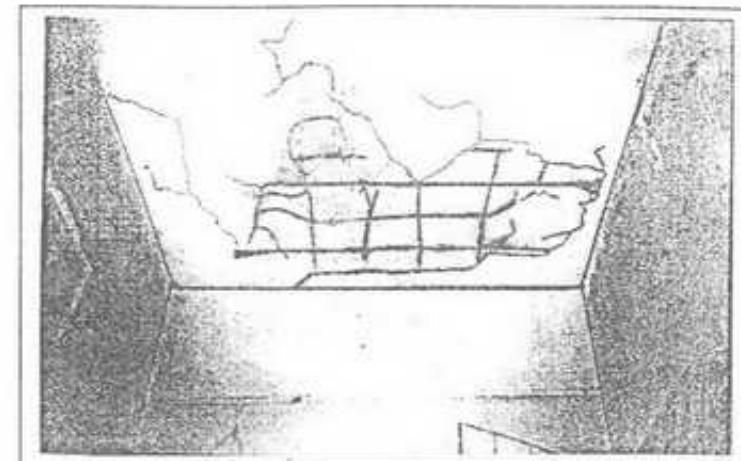


صورة 7: تصدع وتشقق الخرسانة أفقيا

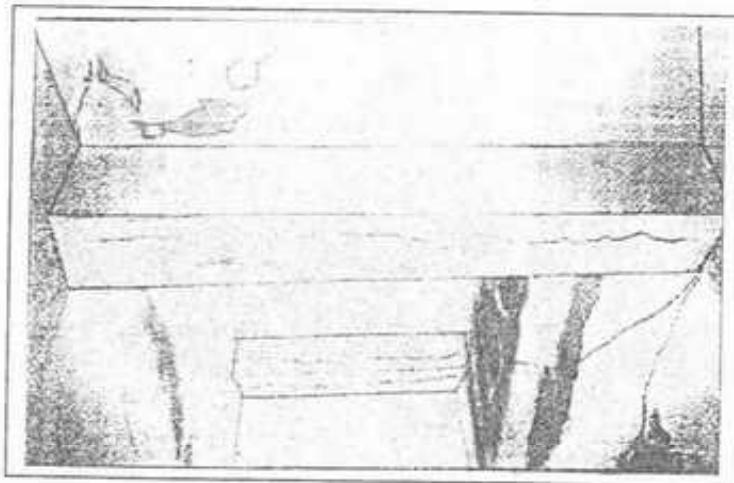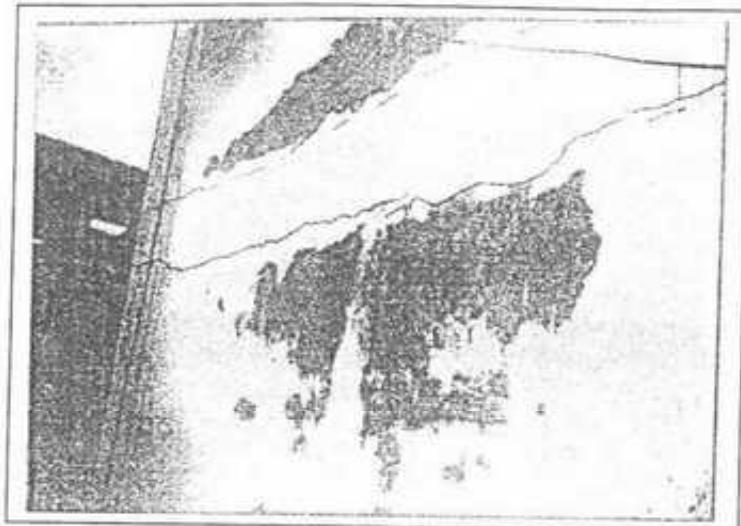


صورة 8: تصدع وتشقق الخرسانة عموديا

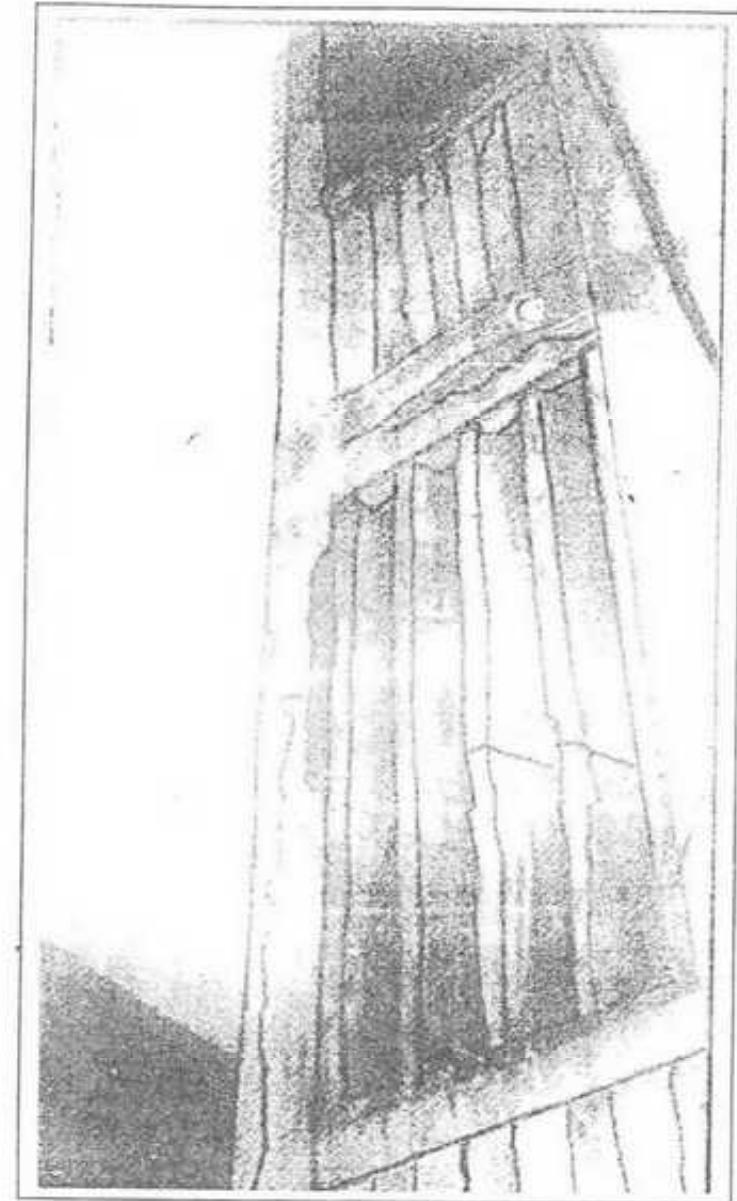



شكل 1: معدل درجات الحرارة لمدينة عدن للأعوام (1999-1996)

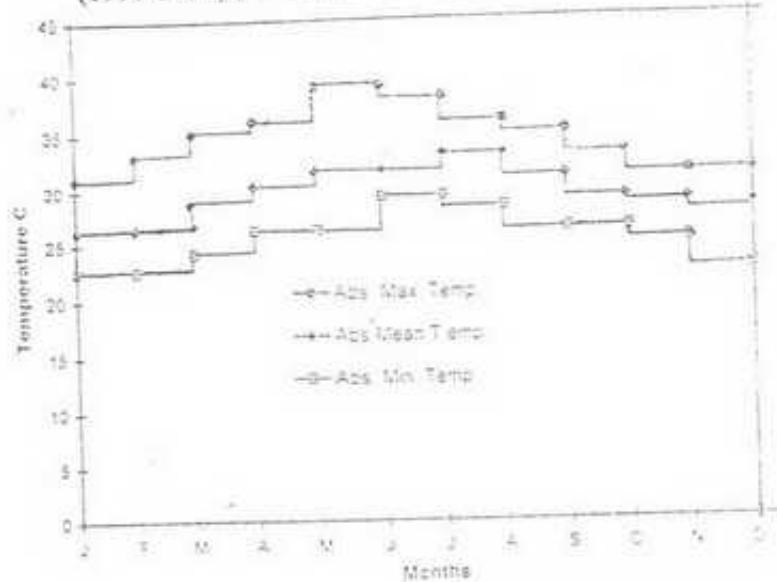


شكل 2: نسبة الرطوبة لمدينة عدن للأعوام (1999-1996)

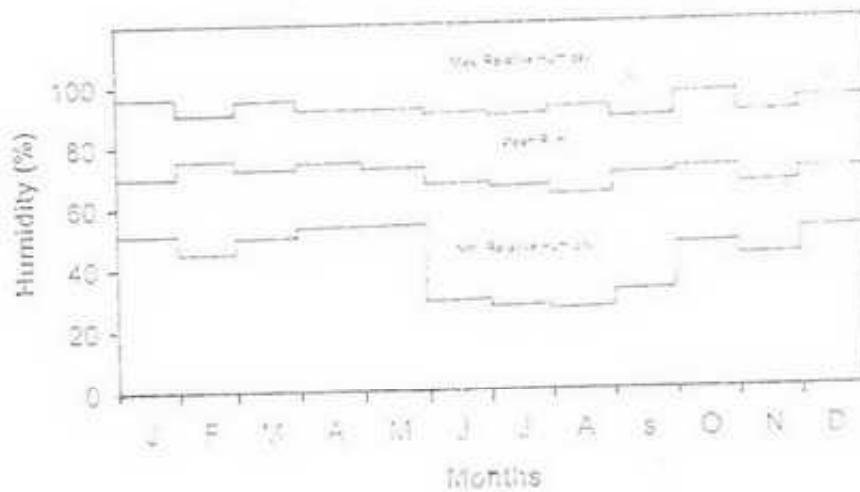


صورة 8: تسرب مياه المجاري من المواسير

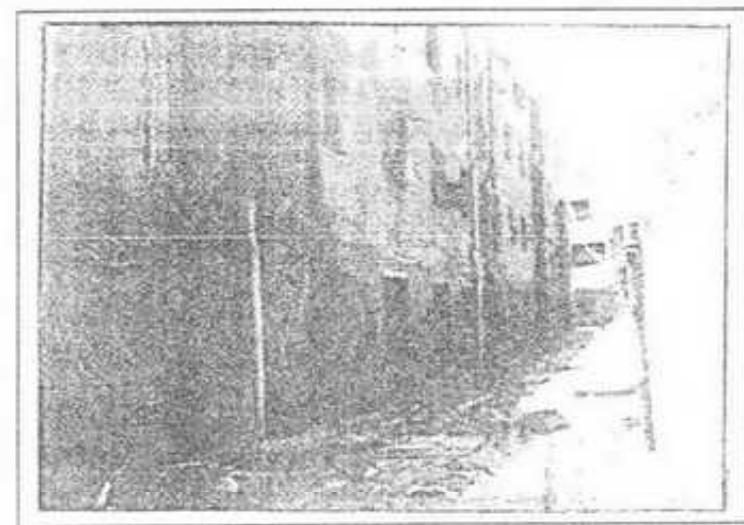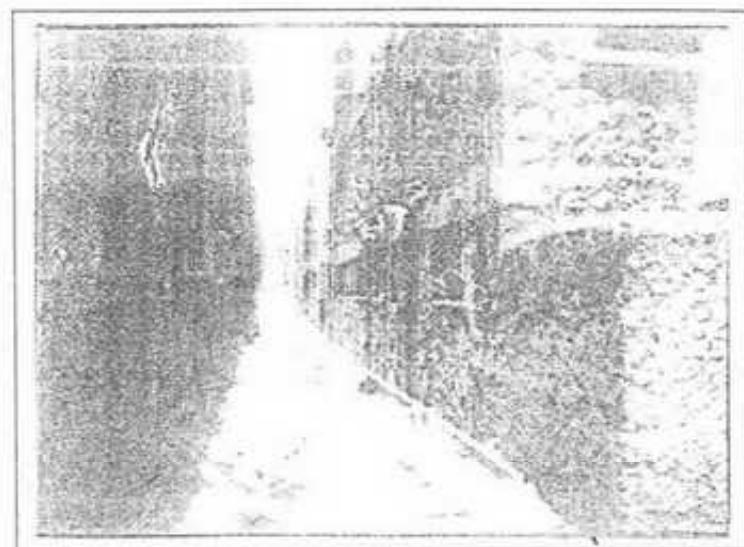


شكل 5: نسبة الرطوبة لمدينة عدن للأعوام (1971-1984)

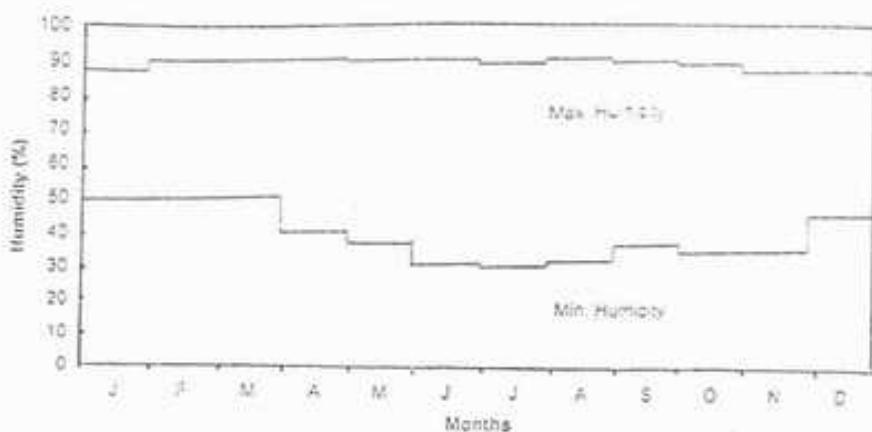


شكل 6: احتساب الرطوبة النوعية وقطرات الندى لمدينة عدن (1996-1999)

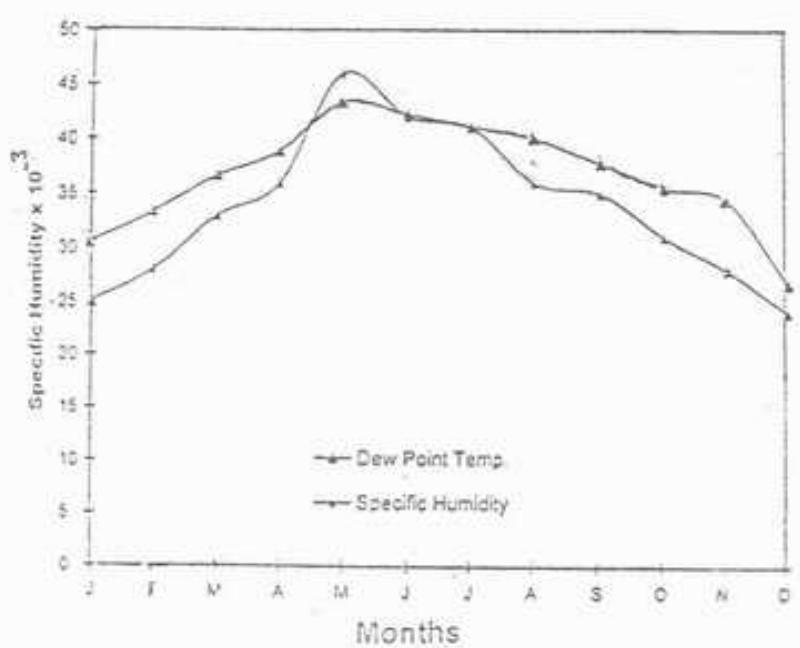


شكل 3: نسبة سقوط الأمطار لمدينة عدن للأعوام (1948-1984)

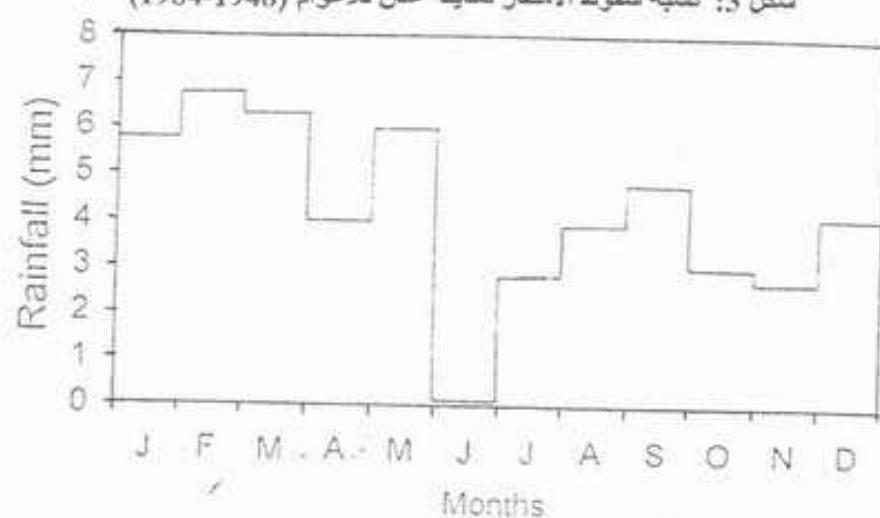


شكل 4: معدل درجات الحرارة لمدينة عدن لمدينة عدن للأعوام (1948-1984)

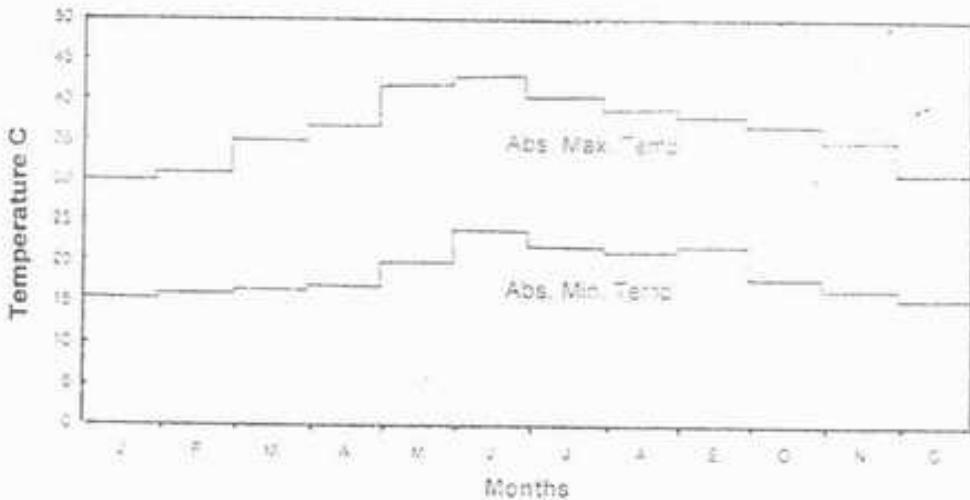


شكل 9: مراحل عملية صدأ حديد التسليح في الخرسانة

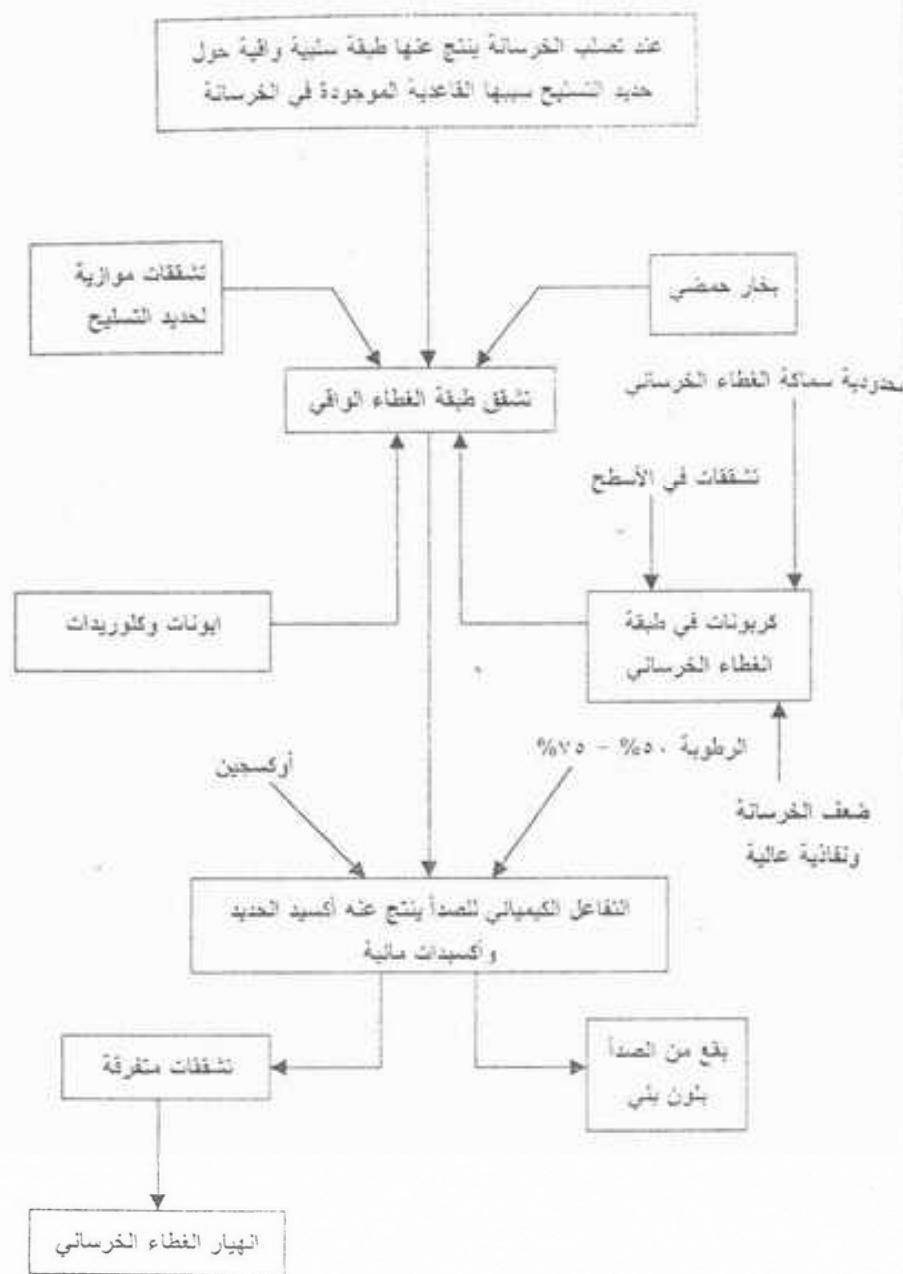

شكل 7: تشقق أصص الخرسانة المسلحة موازياً لحديد التسليح

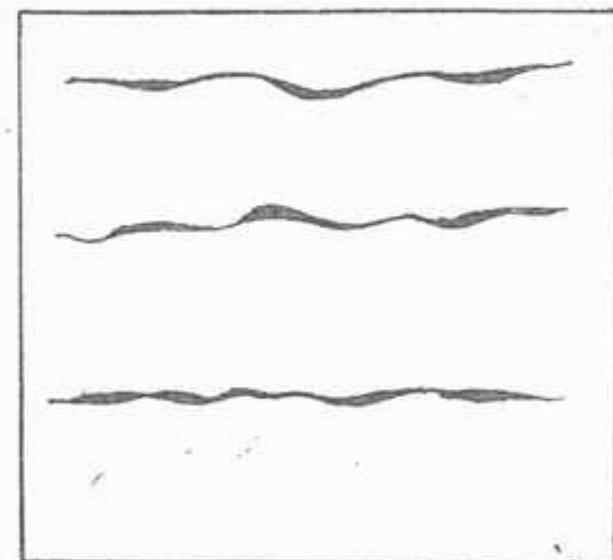

شكل 8: انهيار الغطاء الخرساني ناتج عن صدأ حديد التسليح

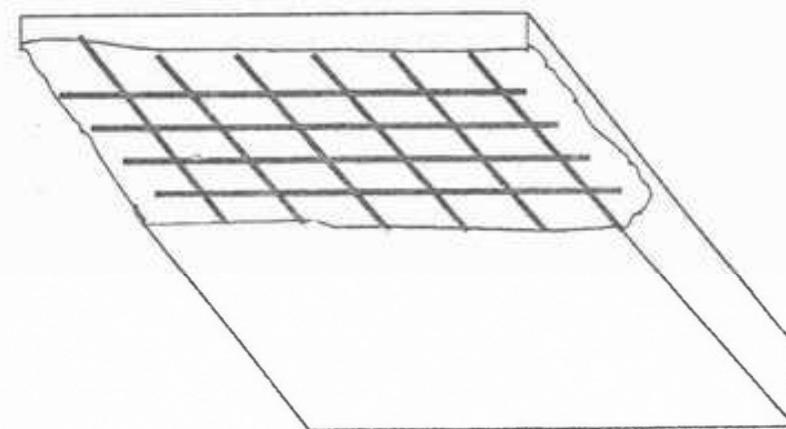

Corrosion of Steel Reinforcement Structures in Aden Coast - A Case-Study

Faisal Shamsher

Civil Engg. Dept. Faculty Of Engineering , University Of Aden

Abubakr Baraheem

ABSTRACT

The reinforced concrete structures are considered the most structures spreading in Aden coasts due to its ability to resist the environmental conditions (humidity and salts). In the present paper, study of humidity and temperature effects on reinforced concrete structures within the marine environment. The paper also included a study of number of residential buildings of reinforced concrete structures built in years 1959 – 1999, which vary in their design, areas and heights, constructed in different regions nearest to Aden coast. An attempt has been made to evaluate the structures, cracks and various kinds of defects, in reinforced concrete elements to diagnosis its status for best solution to repair.

Keywords : corrosion , humidity , temperature , R.C. structures.

شكر وتقدير :

الدكتور محمد مقبل استاذ الهندسة الحرارية المشارك بقسم الهندسة الميكانيكية - كلية الهندسة - جامعة عدن على الجهد المبذول في إغناء هذا البحث في جوانب : المناخ، الحرارة والرطوبة.

المراجع

- 1- هويدي عبدالرزاق (1984) "حماية المباني من الاتساع الشعبي في ظروف اليمن الديمقراطية" وزارة الإنشاءات - اليمن الديمقراطية (سابقا) دراسات غير منشورة/عن.
- 2- حمزة لقمان (1960م) ، "تاريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية" ، دار مصر للطباعة - القاهرة
- 3- AL - Atrash M., Turikieh, A. and Souliman S., (1998) "Corrosion of Steel Reinforcement in Syrian Coast Structures and the Methods of Protection and Repair" The Arab Conf. on Repair and Rehabilitation of Structures, Cairo, Egypt vol. I pp. 275 – 290,
- 4- Giovani Massari (1974) "Humidity in Monuments" Pub. International Center for the Study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property, Rome.
- 5- Abdel Salam S. S., Kamal M. M., Bondok H. and Aboul Nour L. A., (1998) "Chloride Induced Corrosion of Structures in Marine Environments" The Arab Conf. on Repair and Rehabilitation of Structures, Cairo – Egypt vol. I pp. 107 – 121.
- 6- Sheppard C., Price A. and Robert C., (1992) "Marine Ecology of the Arabian, Patteran and Process in Extreme Tropical Environment" Academic Press, London.
- 7- Matta Z. G., (1992) "Chlorides and Corrosion in Arabian Gulf Environment" Concrete International: Design and Construction, vol. 4 No. 5, pp. 47 – 48.
- 8- Matta Z. G., (1993) "Deterioration of Concrete Structures in the Arabian" Concrete International: Design and Construction, vol. 15 No. 7, pp. 33 – 36.
- 9- Bamomen A. Mohammed M. A. and Assokoty Z. M. (1999) "Study and Analysis of Cracks at Al-Mansoora Town" B. Sc. Project submitted to Civil Engg. Dept. Faculty of Engg. University of Aden - unpublished.